
РАСЧЕТ ВЕСА ОБМОТКИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ
РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ФАЗЫ

Размеры в мм. Одно зубцовое деление катушки, мм. см. рисунок:

$$tzk = \frac{\pi \times (Di + hz)}{Z}$$

где π – число "пи" (3,14159), Di – внутренний диаметр статора, мм., hz – высота паза, мм., Z – количество пазов.
Ширина катушки, мм.:

$$bk = tzk \times y$$

где y – принятый шаг обмотки. Так же:

$$bk = \frac{\pi \times (Di + hz) \times y}{Z} \quad \text{или} \quad bk = \frac{\pi \times (Di + hz) \times \beta}{2p} \quad \text{или} \quad bk = \frac{\pi \times (Di + hz) \times \frac{y_k}{y}}{2p}$$

где b_k – ширина катушки, мм., Di – внутренний диаметр статора, мм. $2p$ – количество полюсов, β – величина сокращения шага, y – полный шаг, y_k – принятый (укороченный).
Средняя длина одной лобовой части, с учетом расстояния выхода катушки из паза мм.:

$$L_l = (1,16 + 0,14 \times p) \times b_k + 15$$

где p – пар полюсов.

Длина витка обмотки, мм.:

$$L_w = (L_l + L) \times 2$$

где L – длина статора, мм.

Далее подсчет удобнее вести в метрах, значения L_w в мм. необходимо разделить на 1000, смотрите дальнейшие примеры. Общая длина одной фазы (всех витков фазы), метров:

$$L_\phi = L_w \times w_\phi$$

где L_ϕ – длина обмотки одной фазы, L_w – длина витка (одного), w_ϕ – витков фазы.

Общая длина всего провода на электродвигатель, на три фазы соответственно:

$$L_{pm} = L_w \times w_\phi \times n \times m$$

где L_{pm} – общая длина всех проводников мотора, n – проводников в витке, m – количество фаз. Вес всей обмотки:


$$G_o = G_{из} \times L_{pm}$$

где G_o – вес обмотки двигателя, $G_{из}$ – вес изолированного проводника, берется из справочной таблицы весов обмоточных проводов, (кг/км или кг/м), L_{pm} – длина обмоточного провода всей обмотки (всех проводов).

Сопротивление фазы постоянному току:

$$R_\phi = \frac{\rho \times L_\phi}{S_w \times a^2}$$

где ρ – удельное сопротивление металла проводника, медь 0,0175 (Ом×мм²/м. при 20°C), L_ϕ – длина обмотки одной фазы, м., S_w – сечение витка, мм² (сумма сечений всех проводов в витке), a – количество параллельных ветвей в фазе, значение в квадрате.

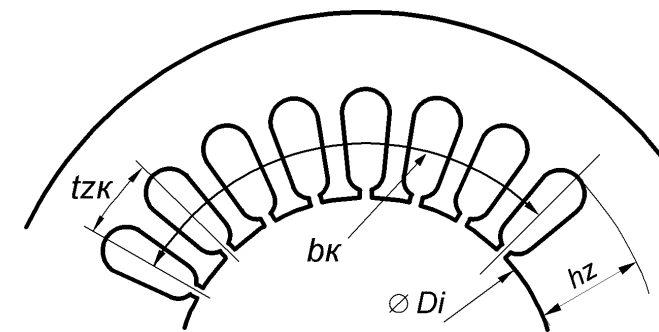

К определению средней ширины катушки.

Пример. Статор $Di = 72 \text{ мм.}$, $L = 60 \text{ мм.}$, высота паза $hz = 12 \text{ мм.}$, пазов статора $Z = 24$, шаг обмотки $y = 10$ (1 – 11), витков в фазе $w\phi = 320$ (в пазе 80), провод $d = 0,63 \text{ мм.} \times 1$, $a = 1$, полюсов $2p = 2$.

Зубцовое деление:

$$tzk = \frac{\pi \times (Di + hz)}{Z} = \frac{\pi \times (72 + 12)}{24} = 10,995 \text{ мм.}$$

ширина катушки:

$$bk = tzk \times y = 10,995 \times 10 \approx 110 \text{ мм.}$$

или

$$bk = \frac{\pi \times (Di + hz) \times \beta}{2p} = \frac{\pi \times (72 + 12) \times \frac{10}{12}}{2} \approx 110 \text{ мм.}$$

где β величина сокращения шага, сокращенный шаг $y = 10$, полный $y = Z/2p = 12$, величина укорочения шага $10/12 = 0,8333$, Di – внутренний диаметр статора, hz – высота (глубина) паза. Длина лобовой части:

$$Lл = (1,16 + 0,14 \times p) \times bk + 15 = (1,16 + 0,14 \times 1) \times 110 + 15 = 158 \text{ мм.}$$

длина одного витка обмотки:

$$Lw = (158 + 60) \times 2 = 436 \text{ мм./1000} = 0,436 \text{ метров.}$$

Далее подсчет удобнее продолжать в метрах. Длина одной фазы (всех витков фазы), метров:

$$L\phi = Lw \times w\phi = 0,436 \times 320 = 139,52 \text{ м.}$$

здесь же удобнее подсчитать сопротивление одной фазы постоянному току:

$$R\phi = \frac{\rho \times L\phi}{Sw \times a^2} = \frac{0,0175 \times 139,52}{0,31172 \times 1^2} = \frac{2,604}{0,31172} = 7,8326 \text{ Ом}$$

где ρ – удельное сопротивление металла проводника, медь $0,0175 \text{ (Ом} \times \text{мм}^2 \times \text{м. при } 20^\circ\text{C)}$, $L\phi$ – длина обмотки одной фазы, м., Sw – сечение витка (сумма сечений всех проводов в витке), мм^2 , a – количество параллельных ветвей в фазе, если параллельных ветвей нет, то $a = 1$. Общая длина провода на электродвигатель, на три фазы соответственно:

$$L_{\text{пм}} = Lw \times w\phi \times n \times t = 0,436 \times 320 \times 1 \times 3 = 418,56 \text{ метров}$$

где n – проводников в витке, t – количество фаз (3).

Вес провода диаметром $0,63$ с изоляцией типа ПЭТ155 - $1 \text{ гр./м.} = 2,8723$ (или это же вес 1 км. в кг.) соответственно вес всего обмоточного провода двигателя составит:

$$Go = G_{\text{из}} \times L_{\text{пм}} = 2,8723 \times 418,56 = 1202,23 \text{ грамм или } \sim 1,202 \text{ кг.}$$

или

$$Go = 2,8723 \times 0,41856 \text{ км.} \approx 1,202 \text{ кг.}$$

где Go – вес обмотки двигателя, $G_{\text{из}}$ – вес изолированного проводника (из справочной таблицы обмоточных проводов), $L_{\text{пм}}$ – длина обмоточного провода всей обмотки (всех проводов).

Пример. $Di = 73 \text{ мм.}$, $L = 67 \text{ мм.}$, высота паза $hz = 13,5 \text{ мм.}$, $Z = 24$, шаг $y = 10$ (1 – 11), витков в фазе $w\phi = 312$ (в пазе 78), провод $0,71 \text{ мм.} \times 1$ проводник в витке, параллельных ветвей $a = 1$, полюсов $2p = 2$.

$$tzk = \frac{\pi \times (Di + hz)}{Z} = \frac{\pi \times (73 + 13,5)}{24} = 11,322 \text{ мм.}$$

$$bk = tzk \times y = 11,322 \times 10 = 113,22 \text{ мм.}$$

длина лобовой части:

$$Lл = (1,16 + 0,14 \times p) \times bk + 15 = (1,16 + 0,14 \times 1) \times 113,22 + 15 = 162,186 \text{ мм.}$$

длина витка:

$$Lw = (162,186 + 67) \times 2 = 458,372 \text{ мм./1000} \approx 0,4584 \text{ метров.}$$

Далее подсчет в метрах. Общая длина витков одной фазы, *метров*:

$$L\phi = Lw \times w\phi = 0,4584 \times 312 \approx 143,021 \text{ м.}$$

сопротивление одной фазы постоянному току:

$$R\phi = \frac{\rho \times L\phi}{Sw \times a^2} = \frac{0,0175 \times 143,021}{0,3959 \times 1^2} = \frac{2,50287}{0,3959} = 6,32 \text{ Ом}$$

где ρ – удельное сопротивление металла проводника, медь $0,0175 \text{ (Ом} \times \text{мм}^2 \times \text{м. при } 20^\circ\text{C)}$, $L\phi$ – длина всей одной фазы, м., Sw – сечение витка, мм^2 , (всех проводов в витке), a – количество параллельных ветвей в фазе (при их отсутствии $a = 1$).

Общая длина провода на электродвигатель, на три фазы соответственно:

$$L_{\text{пм}} = Lw \times w\phi \times n \times m = 0,4584 \times 312 \times 1 \times 3 = 429,0624 \text{ м.}$$

где Lw – длина витка, $w\phi$ – витков фазы, n – проводов в витке, m – количество фаз.

Вес провода диаметром $0,71 \text{ мм.}$ с изоляцией типа ПЭТ155 $1 \text{ гр./м.} = 3,65$ (или то же вес 1 км. в кг.) соответственно вес всего обмоточного провода на двигатель составит:

$$Go = G_{\text{из}} \times L_{\text{пм}} = 3,65 \times 429,0624 \text{ м.} = 1566 \text{ грамм или } \sim 1,566 \text{ кг.}$$

или

$$Go = 3,65 \times 0,4290624 \text{ км.} \approx 1,566 \text{ кг.}$$

где Go – вес обмотки двигателя, $G_{\text{из}}$ – вес изолированного проводника (из справочной таблицы, кг/км.), $L_{\text{пм}}$ – длина обмоточного провода всей обмотки (всех проводов).

Пример двигатель АИР132М2: $Di = 127 \text{ мм.}$, $L = 130 \text{ мм.}$, высота паза $hz = 17,7 \text{ мм.}$, пазов статора $Z = 36$, витков в фазе $w\phi = 174$ (29 в пазе), шаг обмотки (укороченный) $y = 15$ (1 – 16), d провода $1,12 \text{ мм.} \times 2$ проводника в витке, параллельных ветвей в фазе $a = 2$, полюсов $2p = 2$. Зубцовое деление:

$$tzk = \frac{\pi \times (Di + hz)}{Z} = \frac{3,14159 \times (127 + 17,7)}{36} = 12,627 \text{ мм.}$$

ширина катушки (в лобовой части):

$$bk = tzk \times y = 12,627 \times 15 = 189,411 \text{ мм.}$$

длина лобовой части обмотки:

$$Lл = (1,16 + 0,14 \times p) \times bk + 15 = (1,16 + 0,14 \times 1) \times 189,411 + 15 = 261,2354 \text{ мм.}$$

где p – пар полюсов ($2p/2 = 2/2 = 1$).

Длина витка, мм. и метров:

$$Lw = (Lл + L) \times 2 = (261,2354 + 130) \times 2 = 782,4708 \text{ мм./1000} \approx 0,783 \text{ м.}$$

где $Lл$ – найденная длина лобовой части обмотки, L – длина статора.

Длина обмотки одной фазы (длина всех витков одной фазы, не провода):

$$L\phi = Lw \times w\phi = 0,783 \times 174 \approx 136,3 \text{ м.}$$

сопротивление $R\phi$ фазы постоянному току:

$$R\phi = \frac{\rho \times L\phi}{S_w \times a^2} = \frac{0,0175 \times 136,3}{1,9704 \times 2^2} = \frac{2,38525}{7,8816} \approx 0,303 \text{ Ом}$$

где $R\phi$ – сопротивление фазы постоянному току, ρ – удельное сопротивление меди (0,0175 Ом×мм²×м. при 20°C), S_w – сечение витка (всех проводов в витке, сечение $d_{1,12} = 0,9852 \times 2$ проводника в витке = 1,9704 мм²), a – параллельных ветвей в фазе.

Длина всех проводов обмотки:

$$L_{пм} = Lw \times w\phi \times n \times m = 0,783 \times 174 \times 2 \times 3 \approx 817,45 \text{ метров}$$


где Lw – длина одного витка, $w\phi$ – витков в фазе, n – проводников в витке, m – количество фаз (три). Вес провода 1,12 мм. с изоляцией (ПЭТ155) = 9,0116 кг/км.

$$G_o = G_{из} \times L_{пм} = 9,0116 \times 817,45 = 7366,53 \text{ грамм/1000} \approx 0,737 \text{ кг.}$$

где: G_o – вес всей обмотки, $G_{из}$ – вес проводника с изоляцией (по справке, кг/км.), $L_{пм}$ – длина провода на весь мотор, длина всех проводов.

Важное замечание. При разных диаметрах проводников в витке весовой подсчет делается отдельно для каждого проводника, а затем суммируется. При этом в формулы весового подсчета подставляются данные каждого проводника отдельно.

Подсчет вылета лобовой части обмотки, расстояние от статора занимаемое обмоткой при высоте h оси вращения двигателя:

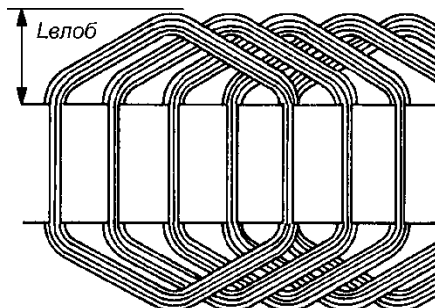

h до 132 мм.:

$$L_{\text{влоб}} = (0,19 + 0,1 \times p) \times b_k + 10$$

h более 160 мм.:

$$L_{\text{влоб}} = (0,12 + 0,15 \times p) \times b_k + 10$$

например для h до 132 мм., (пар полюсов p и ширина катушки b_k из примера выше):

$$L_{\text{влоб}} = (0,19 + 0,1 \times p) \times b_k + 10 = (0,19 + 0,1 \times 1) \times 110 + 10 = 41,89 \approx 42 \text{ мм.}$$

Дополнение.

При отсутствии данных веса изолированного провода подсчет веса обмотки возможно рассчитать так же по следующим формулам. Вес *меди* обмотки электродвигателя, кг.:

$$G_{\text{м}} = \frac{8,93 \times w_{\text{ф}} \times S_{\text{в}} \times L_{\text{в}} \times m}{1000}$$

где 8,93 – удельный вес меди, г/см³, $w_{\text{ф}}$ – витков в фазе, $S_{\text{в}}$ – сечение витка, мм² (всех проводников в витке), $L_{\text{в}}$ – длина витка, м., m – количество фаз (3).

Пример. Витков в фазе $w_{\text{ф}} = 174$ (29 в пазе), d провода 1,12 мм. $\times 2$, сечение $d_{1,12} = 0,9852 \times 2$ проводника в витке = сечение витка 1,9704 мм², длина витка $L_{\text{в}} = 0,783$ м. (данные из предыдущего примера):

$$G_{\text{м}} = \frac{8,93 \times w_{\text{ф}} \times S_{\text{в}} \times L_{\text{в}} \times m}{1000} = \frac{8,93 \times 174 \times 1,9704 \times 0,783 \times 3}{1000} = 7,1918 \text{ кг.} \approx 7,2 \text{ кг}$$

$G_{\text{м}}$ – вес *голой* меди обмотки на весь мотор без учета изоляции проводников. Для достаточной практической точности вес с изоляцией проводников составит увеличением на 4% найденного веса *голой* меди:

$$G_{\text{миз}} = G_{\text{м}} \times 1,04 = 7,2 \times 1,04 \approx 7,48 \text{ кг.}$$

$G_{\text{миз}}$ – вес изолированного провода на весь мотор.

Другая формула подсчета веса, предпочтительная для круглых обмоточных проводов:

$$G_{\text{миз}} = \left[0,876 + 0,124 \times \left(\frac{d_{\text{из}}}{d_{\text{г}}} \right)^2 \right] \times G_{\text{м}}$$

где $d_{\text{из}}$ – диаметр провода с изоляцией, $d_{\text{г}}$ – диаметр *голого* провода, $G_{\text{м}}$ – найденный вес *голой* меди.

Пример. Диаметр провода $d_{\text{г}} = 1,12$ мм. $d_{\text{из}} = 1,217$ мм.

$$G_{\text{миз}} = \left[0,876 + 0,124 \times \left(\frac{d_{\text{из}}}{d_{\text{г}}} \right)^2 \right] \times G_{\text{м}} = \left[0,876 + 0,124 \times \left(\frac{1,217}{1,12} \right)^2 \right] \times 7,2 = 7,3613 \text{ кг.}$$

Рассчитанный вес составляет вес обмотки без учета провода на технологический дополнительный расход при ремонте, который может составить 2 – 5%, то есть полученный вес следует умножить на 1,02 – 1,05.

Подсчет сопротивления так же возможен по альтернативной формуле:

$$R_{\text{ф}} = \frac{L_{\text{ф}}}{57 \times S_{\text{в}} \times a^2}$$

где $R_{\text{ф}}$ – сопротивление фазы, Ом, $L_{\text{ф}}$ – длина фазы обмотки, м., 57 – делитель соответствующий удельному сопротивлению меди Ом×мм²/м., ($1/0,0175 \approx 57$ при 20°C), $S_{\text{в}}$ – сечение витка обмотки (сечение всех проводников в витке), мм², a – количество параллельных ветвей в фазе. Пример, параллельных ветвей в фазе нет ($a = 1$), сопротивление фазы:

$$R_{\text{ф}} = \frac{L_{\text{ф}}}{57 \times S_{\text{в}} \times a^2} = \frac{136,3}{57 \times 1,9704 \times 1^2} = \frac{136,3}{112,31286} = 1,21357 \text{ Ом}$$

при двух параллельных ветвях в фазе:

$$R_{\phi} = \frac{L_{\phi}}{57 \times S_w \times a^2} = \frac{136,3}{57 \times 1,9704 \times 2^2} = \frac{136,3}{449,2512} = 0,303 \text{ Ом}$$

Сопротивление фазы при работе двигателя будет несколько иным. Активное сопротивление фазы статорной обмотки с учетом температуры нагрева обмотки и коэффициентом вытеснения переменного тока:

$$R_{\phi} = \frac{k_f \times \rho \times (1 + \alpha \times \Delta t) \times L_w \times w_{\phi}}{S_w \times a^2}$$

где w_{ϕ} – количество витков фазы, L_w – длина витка фазы, м., S_w – сечение витка, мм², удельное сопротивление и температурный коэффициент сопротивления меди ($\rho = 0,0175 \text{ Ом} \times \text{мм} \times \text{мм}^2$, при 20°C, $\alpha = 0,004$ на 1/°C). Так, для рабочей температуры обмотки 75°C ($\Delta t = 75^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C} = 55^\circ\text{C}$) и значении коэффициента вытеснения тока для 50 гц $k_f = 1,05$, для предыдущего примера:

$$R_{\phi} = \frac{1,05 \times 0,0175 \times (1 + 0,004 \times 55) \times 0,783 \times 174}{1,9704 \times 2^2} = 0,3875 \text{ Ом}$$

Литература

- Голдберг О. Д., Гурин Я. С., Свириденко И. С. "Проектирование электрических машин" 1984, стр. 133, 134.
- Гурин Я. С., Кузнецов Б. И. "Проектирование серий электрических машин", 1978, стр. 191.
- Кацман М. М. "Расчет и конструирование электрических машин", 1984, стр. 80.
- Копылов И. П. "Проектирование электрических машин", 1980, стр. 196, 197.
- Жерве Г. К. "Расчет асинхронного двигателя при ремонте", 3е изд. 1959, стр. 83 – 86, 92 – 94.
- Кошкин Н. И., Ширкевич М. Г., "Справочник по элементарной физике", 1972, стр. 37, 138.